



Gutachten-Nr. 2478384

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 23.05.2025

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Donaustauffer Str. 160, 93059 Regensburg

Kanzlei
SDK Schott Dobmeier Kießlich
Rechtsanwälte &
Insolvenzverwalter
Prüfeninger Straße 20
93049 Regensburg

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten



Gutachten-Nr. 2478384

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 23.05.2025

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter	Firma Progress Packaging GmbH Junkersstraße 10 93055 Regensburg
Auftrag vom / durch	09.05.2025 08:30 schriftlich Kanzlei SDK Schott Dobmeier Kießlich Rechtsanwälte & Insolvenzverwalter Prüfeninger Straße 20 93049 Regensburg
Besichtigungsdatum / Ort	19.05.2025 09:00 Firma Progress Packaging GmbH Junkersstraße 10 93055 Regensburg
Anwesend bei Besichtigung	Herr Neutzsch (Angestellter Progress)

Ergebnis

Wert am Markt mit MwSt.

6.200,00 EUR

Enthaltene MwSt.

989,92 EUR



Gutachten-Nr. 2478384

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
 und Datum angeben

Datum: 23.05.2025

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	R-PP 488
Fahrzeugidentnummer	WJMM1VUH60C328918
Fahrzeugart	Fz.z.Gü.bef. > 12 t (N3)
Aufbaubeschreibung	Sattelzugmaschine 2-türig (BC)
Fahrzeughersteller	IVECO-MAGIRUS (7691)
Typ	AS 440T/P (000)
Verkaufsbezeichnung	Stralis AS 440 S ..
Antriebsart	Diesel
Emissionsklasse	EUROVI; A; M, N (66A0)
Leistung	353 kW
Hubraum	11120 ccm
Farbe	weiß uni
Erstzulassung	07.03.2016
Baujahr	2016
Letzte Zulassung	20.12.2021
Nächste HU	Februar 2026
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Leermasse	8.353 kg
Nutzlast	9.647 kg
zulässige Gesamtmasse	18.000 kg
Sitz- / Stehplätze	2
Laufleistung	573.873 km abgelesen 573.873 km geschätzt
Bemerkung	Umweltplakette: Grün
Bereifung	
Vorderachse	315/70 R22,5 156/150L Truckstar Links 14,0 WO Rechts 14,0 WO
Hinterachse	315/70 R22,5 154/150L Continental Links 5,0 / 4,0 WO / WO Rechts 4,0 / 5,0 WO / WO
	Legende: WO = Winterreifen
Ausstattung	Stabilisator vorn/hinten: Stabilisator hinten, Stabilisator vorn: Stabilisator vorn Hydraulische Servolenkung: ohne Notlenkkreis, Querdifferenzial Sperr: Querachs-Differenzialsperre, Unterlegkeile: Unterlegkeile Retarder: Hydraulischer Retarder, Retarder Q1, Batterieschalter: Manueller Batterieschalter, Sicherheitsgurte: Sicherheitsgurte Sonnenblende: Externe Sonnenblende, elektrische Fensterheber: Elektrische Fensterheber Ersatzradträger: Ersatzradträger, Hinterachsübersetzung 2,64 Achsgetriebe 1:2,64 U8 ,Heckfenster Fahrerhaus: Keine Heckfenster Fahrerhaus , Rückenlehne: Keine Komfort -Rückenlehne , Tankdeckel/-verschlüsse: Kraftstofftankdeckel , Fahrgestellverstärkung: Ohne Verstärkung, Nebenantriebssteuerung: Zapfwellenvorrüstung Anhänger anschlüsse: 15-poliger Anhängerstecker, Luftbehältermaterial: Stahl, Hupe elektrisch Heckkupplungen : Anhängerbremse , 2-Leitung, Handbremsensicherung: Kein Handbremsensicherungsventil , Auspuffanlage: Linkes Auspuffrohr,

**Gutachten-Nr. 2478384**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
 und Datum angeben**

Datum: 23.05.2025

Unterfahrschutz vorn: Vorderer Unterfahrschutz, Reserverad:
 Reserverad , Warndreieck: Warndreieck , Felgen und Räder: Stahlfelgen,
 Feststellbremse: Keine Feststellbremse vorn, ADR-Ausrüstung: Keine
 ADR-Ausrüstung, Stoßdämpfer vorn/hinten (ABS): Stoßdämpfer hinten,
 Radabdeckung: Soft-Touch-Radabdeckung, Luftdruckanzeige: Kein
 RDKS, Navigationssystem: GPS-Navigationssystem, Niedriger Luftdruck,
 Dach-/Seitenspoiler, Sattelzug W4, Navigator: GPS-Navigator, Anzeige für
 niedrigen Luftdruck: Warnung anhängerdruk, Scheinwerferwischer:
 Scheinwerferwaschanlage, keine Batterielade Steckdose, Batterien: 220-
 AH-Batterien, seitlicher Unterfahrschutz: keine seitlichen Streamliner,
 Aerodynamische teile: dach- und Seitenspoiler, Dach-/Seitenspoiler
 Sattelzug w4, Heizung & Klimaanlage: automatische Klimaanlage,
 Außenspiegel elektrisch verstellbar/heizbar, Zusatzheizung Luft M6,
 Achslastanzeige: Achslastanzeige, Achslastanpassung: Lasten
 7500 ÷ 13000, Kraftstofftanks: SERB. 1180 l (700+480), Rückfahrsummer:
 Kein Rückfahrsummer, Wagenheber: Wagenhebersausrüstung,
 Sattelplatten: Sattelplatte H=190 mm, ohne Platte, Fahrerhauskipfung:
 Manuell, Sattelpkupplungsmarken: JOST ÷ Sattelpkupplung,
 Drehzahlmesser & Tachos: Digitaler Fahrtenschreiber, ESP-
 Stabilitätskontrolle: ESP U7, Getriebe: ZF 12AS 2330 TD GBOX, Fern-
 -/Nebelscheinwerfer I2, Windschutzscheibe: nicht beheizbar Glasart:
 getönte Windschutzscheibe, Beheizte Spiegel: beheizte, elektrische
 Außenspiegel, G6, Fahrerhausanpassung: unverstärktes Fahrerhaus,
 Fahrerhausfederung: Luftfederung, Parkplatz: keine Standklimaanlage,
 Radio: Iveconnect, Iveconnect H6, ABS: EBS + BAS, Zentralverriegelung:
 keine Schnittstelle für Zusatzscheinwerfer, Zentralschmierung: keine
 Zentralschmierung
 Werkzeugkasten: Standardwerkzeugsatz, Thermostarter: Gitterheizung,
 Sicherheitsgurkontrolle: SBR, Gepäckraum: ohne Gepäckträger,
 Unterbodenstauraum: Unterbodenstauraum, Staufach Fahrer
 -/Beifahrerseite zusätzlich K1, Fahrerhausverkleidung:
 Stoffinnenverkleidung, Windschutzscheibenvorhänge: elektrische Rollos,
 Dachluke: elektrische Dachluke , Scheinwerfer: Standard-H/B-Leuchten,
 Feuerlöscher: nicht vorhanden Feuerlöscher, Erweiterungsmodul:
 Erweiterungsmodul,, Telefonvorbereitung: Keine Handyvorbereitung,
 Notblinklicht: Tragbare Taschenlampe , Adequam sul telaio:
 Standardchassis, Heckgetriebe, Nebenantriebe: Kein Heckgetriebe-
 Nebenantrieb , Motor-Nebenantriebe: Kein Motor-Nebenantrieb,
 Verbandskasten: Verbandskasten , Türvorhänge: Türrollos , Harnstofftank:
 Harnstofftank 80 l, Armlehne Fahrersitz: Armlehne Fahrersitz ,
 Fahrgestellnummer mit Prüfnummer: Fahrgestellnummer ohne Prüfziffer ,
 Federungseinstellung: Standard-Luftfederungseinstellung ,
 Sattelpkupplungsposition: 5. Gang (EC-Position), Einfach-Zwillingsstyp:
 Zwillingräder, Lichtmaschine: 90-A-Lichtmaschine,
 Geschwindigkeitsbegrenzer: 90 km/h, Typ Eurotronic 12AS2330 TD/TO
 P6, Spiegelarme: Spiegelarme 160 mm, Motordrehzahl: Motordrehzahl
 1900 U/min, Türverriegelung: Zentralverriegelung mit Fernbedienung,
 Harnstoffheizung: Beheizter Harnstofftank, Mautsystem: Mautsystem
 Fahrerhaus-Speziallackierung: Graues IC444-Chassis, Luftkompressoren:
 352-cm³-Luftkompressor, Mautmodus: Nur automatischer Mautmodus,
 Fahrerhaustyp: AS-NT HR-Fahrerhaus, Fahrerhaus-Optionen: Tragbares
 Raucherkit, Ponte Eco/Power: Standard-Hinterachse, Vertikal-
 Teleskoplader: Kein 2-stufiges Fahrwerk, Hintere Überhänge: Hinterer
 Überhang 1047,5, Serbatoio-Kombisäule: Kein hinterer Kraftstofftank,
 Typ: Sospens. Vorderachse: Parabolfederung vorn, Typ: Sospens.
 Position: Luftfederung hinten, Batteriefachposition: Batterieüberhang
 hinten, Geschwindigkeitsregelung: Adaptive Cruise Control,
 Geschwindigkeitsregelanlage Adaptiv P9, Datenschnittstelle: FMS-
 Datenschnittstelle, Bettenanordnung: Doppelkabine mit Fahrerkabine ,



Gutachten-Nr. 2478384

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 23.05.2025

Berganfahrasistent: Berganfahrasistent, Fahrmoduseinstellung:
 Ecoswitch, Coc-Modell M&H (wvta): coc wvta, 18;20 Gesamtgewicht:
 18;20 Tonnen, Modelljahr 2015, Reifen: 315/70r22,5 r,
 Pneumatikspezifikationen: kmax s hl ; kmax d, Batterien SP-Char.:
 geladene Batterie, Spezifische Reifengebühren: Spezifische
 Reifengebühr, Spezifische Eigenschaften: kein c.s., Fahrerhandbücher:
 l.ted. S. Hi-way e6, 3800 Radstand: 3800 mm l4, Motorleistung: 480c11,
 typ. 48 f3gfe611 (353 kW) n7, 4x2-Achskonfiguration : 4x2 (sd_ca), 4x2^p
 4x2 hinten pneumatisch, 4x2^p 4x2 p/4x2 t/p t1, 1-Schicht-Uni - Weiß IC
 194 Y2, Tagfahrlicht: LED-Tagfahrlicht (2008/89/EG)
 LED-Tagfahrlicht i3, Fahrerhausinnenraum: Innenkabine dunkelgrau,
 Fahrstil: DSE, Telematik: Telematikbox, Kraftstoffvorfilter: Filter HP
 Tra/beheizt, Schutzbehandlung: Trattam. Prot. Std, Verbrennungsmotor:
 ohne Tankheizung, Logo/Aufkleber: Hi-Way-Aufkleber, Getriebedatensatz:
 Eco-Roll, Emissionswerte: Euro 6-konform -FE, Ladeflächenbedienfeld:
 Ladeflächenmod. Aktuelle Lösung, Spurverlassenswarner: LDS EU-
 konform, AEBs: AEBs-konform

Grundlage Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original

**Gutachten-Nr. 2478384****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 23.05.2025****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte und der mögliche Veräußerungsbereich des Halters berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf :

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

An der Außenlackierung waren Steinschlagschäden vorhanden.

Der Innenraum war gepflegt.

An der Karosserie waren lokale Lackunterrostungen vorhanden.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise die auf einen instand gesetzten Unfallschaden hindeuten, waren nicht erkennbar.

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Motorkontrolle aktiv
- ABS Fehler
- EBS Fehler (Anhänger)
- Fahrertürblende verschrammt
- linker Hitzeschutz Endschalldämpfer im unteren Bereich verformt
- Trittbrett links verformt und verschrammt
- linke hintere Radhauschale verschrammt
- Frontstoßfänger rechtsseitig gebrochen und verschrammt
- Außenspiegelgehäuse rechts verschrammt
- rechte Staufachklappe verformt
- Seitenwand hinten rechts verschrammt mit Korrosionsansatz
- rechte hintere Radhauschale aufgerissen, plastisch verformt und verschrammt
- Rückwand mittig im unteren Bereich verschrammt und verformt
- Faltenbalg gerissen
- Fußboden mittig aufgerissen



Gutachten-Nr. 2478384

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 23.05.2025

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung
- Kundendienstheft
- 2 Fahrzeugschlüssel
- Bordwerkzeug
- Verbandskasten
- Warndreieck
- Fahrzeug stand auf Winterreifen mit Stahlfelgen

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Regensburg, den 23.05.2025

Der Sachverständige

Pielmeier



Tobias Pielmeier

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 2478384**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
 und Datum angeben

Datum: 23.05.2025

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: FIRMA PROGRESS PACKAGING GMBH
 JUNKERSSTRASSE 10
 93055 REGENSBURG

AMTLICHES KENNZEICHEN: R-PP 488

ART / AUFBAU: OHNE ART / OTHER

HERSTELLER: IVECO
 TYP: STRALIS HI-WAY
 AUSFÜHRUNG: STRALIS AS 440 S ..
 FAHRZEUG IDENT NR: WJMM1VUH60C328918

TÜREN: 2

MOTORART: DIESEL
 HUBRAUM / LEISTUNG: 11.120 CCM / 353 KW
 ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 6 /

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 07.03.2016 /20.12.2021
 NÄCHSTE HU / AU: 02.2026 /02.2026

GESAMTLAUFLEISTUNG: 573.873 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER			
V-ACHSE:	/	14.0	14.0		
H-ACHSE:	/	I:...	5.0	A:...	4.0
H-ACHSE 2:	/				

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

WERT AM MARKT MIT MWST	EUR****	6.200,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	989,92

REGENSBURG DONAUSTAUFER STRASSE 160 , DEN 23.05.2025

FORM AUDATEX



Gutachten-Nr. 2478384

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 23.05.2025

SERIEN - AUSSTATTUNG

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: /
H-ACHSE: /
H-ACHSE 2: /

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: /
H-ACHSE AUSSEN: /
H-ACHSE INNEN: /
H-ACHSE 2: /

LI: (WO) 14.0 mm RE: (WO) 14.0 mm
RE: (WO) 4.0 mm
RE: (WO) 5.0 mm
LI: (WO) 4.0 mm

WO=WINTER-ORIGINAL

FORM AUDATEX



Gutachten-Nr. 2478384

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 23.05.2025

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 19.05.2025 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WERT AM MARKT MIT MWST
ENTHALTENE MWST

EUR****
EUR****

6.200,00
989,92

REGENSBURG DONAUSTAUFER STRAÙE 160 , DEN 23.05.2025

FORM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2478384



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2478384



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2478384



Bild 5

Motorkontrolle
aktiv, ABS
Fehler, EBS Fehler
(Anhänger)



Bild 6

Kilometerstand

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2478384



Bild 7



Bild 8

Fahrtürblende
verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2478384



Bild 9

linker Hitzeschutz
Endschalldämpfer im
unteren Bereich
verformt

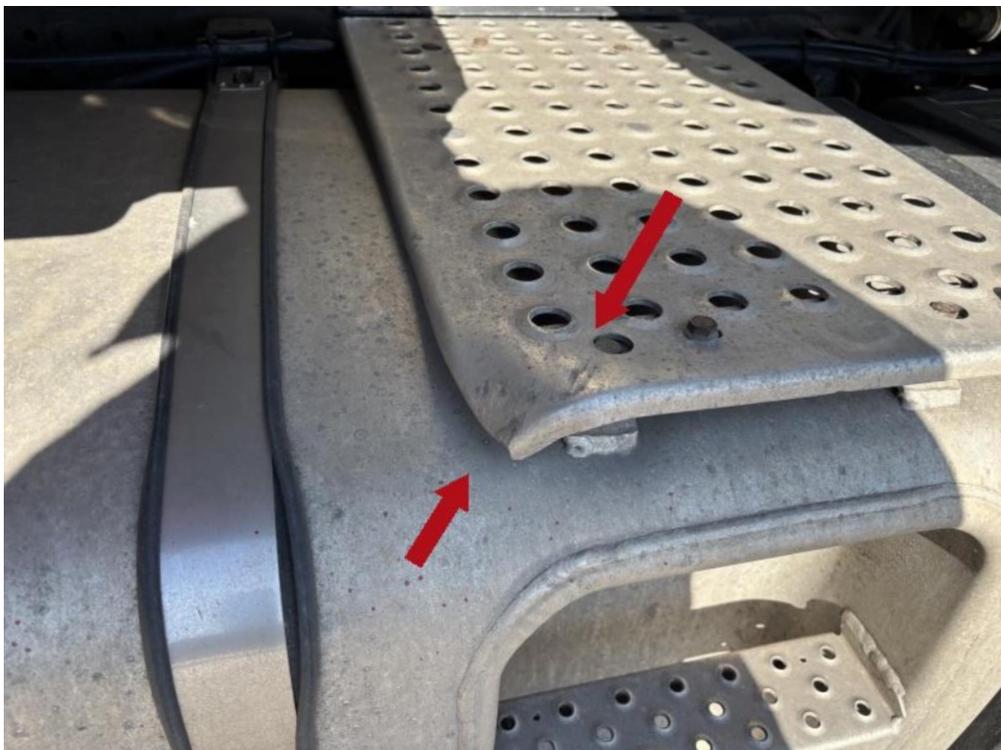


Bild 10

Trittbrett links
verformt und
verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2478384



Bild 11

linke hintere
Radhauschale
verschrammt



Bild 12

Frontstoßfänger
rechtsseitig
gebrochen und
verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2478384



Bild 13

Außenspiegelgehäuse
rechts verschrammt



Bild 14

rechte
Staufachklappe
verformt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2478384



Bild 15

Seitenwand hinten
rechts verschrammt
mit
Korrosionsansatz



Bild 16

rechte hintere
Radhauschale
aufgerissen,
plastisch verformt
und verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2478384



Bild 17

Rückwand mittig im unteren Bereich verschrammt und verformt



Bild 18

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2478384

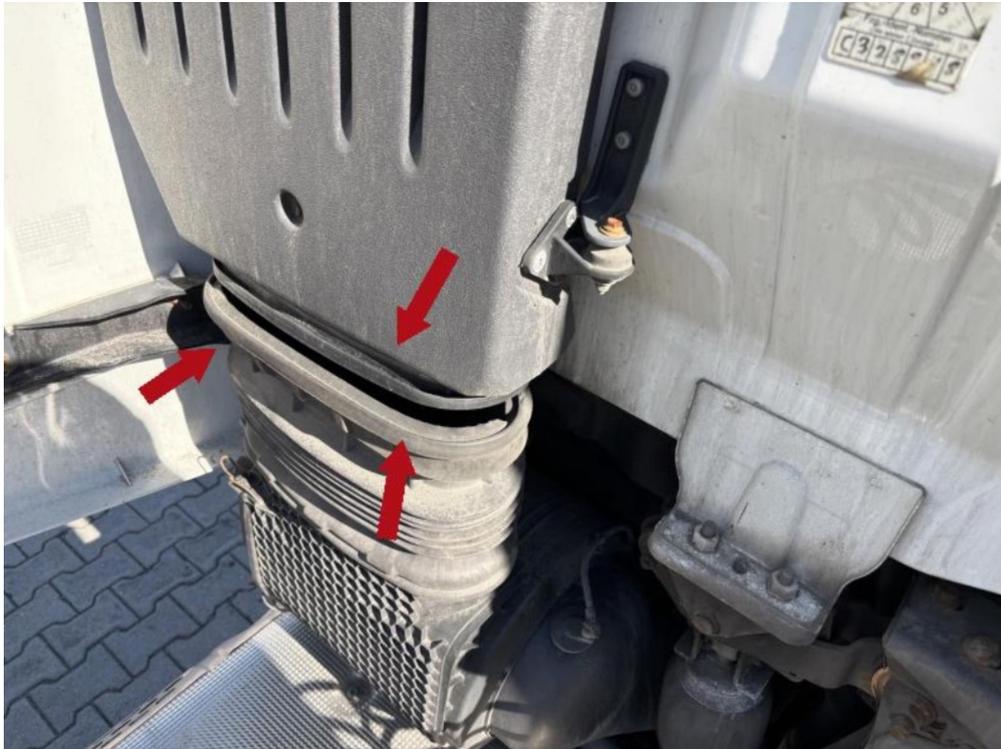


Bild 19

Faltenbalg-
ansaugung gerissen



Bild 20

Fußboden mittig
aufgerissen